



Contract F.R. Plì 20mm







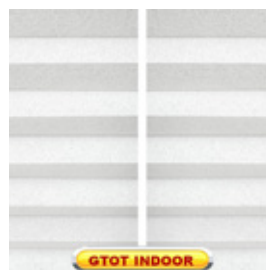

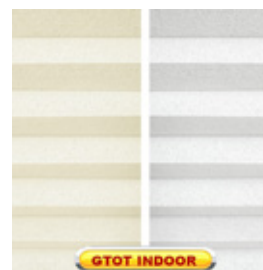







TP/3720/01
























TP/3720/02



Name	Cat.	Ref.	 Composition	 F.R. classification	 Health certifications	 Width cm	 Weight g/m2	 Thickness mm	 OF %	 Shading	 TS %	 RS %	 AS %	 TL %	 RL %	 INT Type C glass	 EXT Type C glass	 INT Type D glass	 EXT Type D glass	 Glare control	 UV %	 α	Mechanical resistance WARP daN/5cm	Mechanical resistance WEFT daN/5cm	Colour fastness to light	OUTDOOR	Sealable	
Reference Standard							UNI EN ISO 2286-2	UNI EN ISO 2286-3	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	UNI EN 14501	EN ISO 11654	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 1421	UNI EN ISO 105 B02		

Contract F.R. Pli 20mm	CON	TP/3720/01	100% PL	Classe 1 (I)	OEKO-TEX REACH	300	220	0,19		○	18	76	6	17	79	0,33											5		with tape using high frequency
Contract F.R. Pli 20mm	CON	TP/3720/02	100% PL	Classe 1 (I)	RECYCLABLE	300	220	0,19		○	16	76	8	15	78	0,33											5		

Tutti i coefficienti potrebbero avere una tolleranza di +/- 5%
 Attenzione: La tonalità dei colori può variare leggermente da lotto a lotto

 Larghezza	 Composizione	 Certificazione	 IMO - Tessuti per settore navale	 Riflessione	 Riflessione luce visibile	 Assorbimento acustico
 Spessore	 Ignifugo	 Solidità luce	 Fattore di apertura	 Assorbimento solare	 G tot Type C - GLASS	 Trama - Ordito N5 cm
 Peso	 Trasparenza	 Saldabilità	 Trasmissione solare	 Trasmissione luce visibile	 Abbattimento UV	 Glare control

MANUTENZIONE NON UTILIZZARE ACQUA: INTERVENIRE SOLO A SECCO PER RIMUOVERE DEPOSITI DI POLVERE.